



PALKEHITUSE koolitus.

Ä Tasub teada

Tüüpilised kahjustuste kohad ja põhjused palkmajade puhul:

Alumised palgiread. Siin on tüüpiliseks põhjuseks lagunenud sokkel, olematu vundament, pinnase tõus ümber hoonel alumiste palgiridadeni, puuduv hüdroisolatsioonikiht sokli ja alumise palgi vahel.

Akende alused palgid. Selle põhjus on aknalt alla voolava sade- ja kondensatsioonivee nõrgumine aknaalusele palgile. Et seda vältida, tuleb hoolitseta aknalaudade, veeninade jms korrasoleku eest.

Elektripostid seintel. Mööda posti on niiskus pääsenud seinale ja määndanud seina. Kõige õigem oleks elekter tuua majja maakaabliga.

Ülemised palgiread. Kui hoonel on kahjustatud ülemiste kordade palgid ja talad, siis on reeglina põhjuseks olnud leke katuses.

Seinad on vajunud kõveraks.

Siin võib põhjuseid olla mitmeid. Näiteks on hoonel paigaldatud uued aknad ja seinu tugevdavad algsed tenderpostid on akende paigaldamise käigus eemaldatud. Või on eemaldatud mõni hoonet siduv vahesein. Siin aitavad tavaliselt seina jäigastavad sirutuslatid.

Kahjustused seespool.

Mõnes ruumis (just laudad ja köögid) on palgid kahjustatud seestpoolt. Lautades on põhjuseks loomadest eraldunud soojus ja niiskus (tavaliselt on kaasenud putukkahjustus), samuti loomade nühkimine vastu seina ning sõnniku kokkupuude palkseinaga. Köökides keedeti vanasti suurtes kogustes loomasööta ja puudus piisav ventilatsioon, mille tagajärjel on seina kahjustanud just putukad.

LOODUSSÕBRALIKUD PUIDUKAITSEVAHENDID JA VÄRVID

Ettevõtte on võtnud eesmärgiks pakkuda nii kodumaisele kui ka väliturule kaasaegseid puidukaitsevahendeid ja värve, mille tootmisel kasutatakse võimalikult palju naturaalseid algmaterjale.

Kui soovite anda uut ilmet puidule ja pikendada selle eluiga, tere tulemast Skandex toodete maailma!



Skandian Grupp OÜ
Ülejõe 2, Keila 76603
Tel/fax: +372 604 5626
e-mail: skandiangrupp@hotmail.ee

www.skandian.eu